

# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和7年1月29日(水曜日) 14時00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	電線共同溝の管路及び接続部品を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管布設工事						
事故概要	埋設管布設のため掘削作業を行っていたところ、電線共同溝の管路及び接続部品をバックホウにて破損させたもの。						
事故原因	事故発生箇所において、電線共同溝の管路下に埋設管を交差するように布設する必要があり、埋設物平面図と実際の埋設位置には誤差があったものの、被災した管路上には埋設物標示シートが布設されており、丁寧な施工を行えば標示シートを確認することができ、事故を未然に防ぐことができたと考えられる。						
改善策	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 作業員全員で作業前に周囲の安全確認を徹底する。</li> <li>2. 作業前に現場で危険予知される懸念事項を定め、作業員全員に周知を行い、事故防止に努める。</li> <li>3. 掘削箇所に他埋設物があると思われる時は、機械と人力の併用で慎重に掘削作業を行うようにする。</li> <li>4. 受注者及び関連会社で事故再発防止研修を行い、事故原因の究明、再発防止策の徹底及び安全管理について、作業員全員に周知し、再発防止に努めた。</li> </ol>						

## 事故状況図



## 改善状況図

### 再発防止対策周知会実施状況

