


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 7月 30日(水曜日) 13時35分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス本管(φ30)を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	本管(GXφ200)布設のための掘削作業中に、GL-0.65mに布設されていたガス供給管φ30を破損させたもの。						
事故原因	地下埋設物(ガス)のマーキングを事前に行っていたが、バックホウの運転者が事故発生箇所に施されていたマーキングを見落とし、掘削作業を継続して深度65cmにあった被災管にバケットを接触させた。このとき、当作業には合図者は配置されていたが、合図者の注意がバックホウのバケット先端側に集中していたため同様にマーキングを見落としした。なお、道路北側のマーキング付近に掘削土が散乱し視認しづらくなっていたことも見落としの要因の一つと考えられる。						
改善策	掘削を伴う作業を行う際は、作業日当日に地下埋設物の有無について運転者のみでなく作業員全員で確認を行い作業に取り掛かる。						

事故状況図

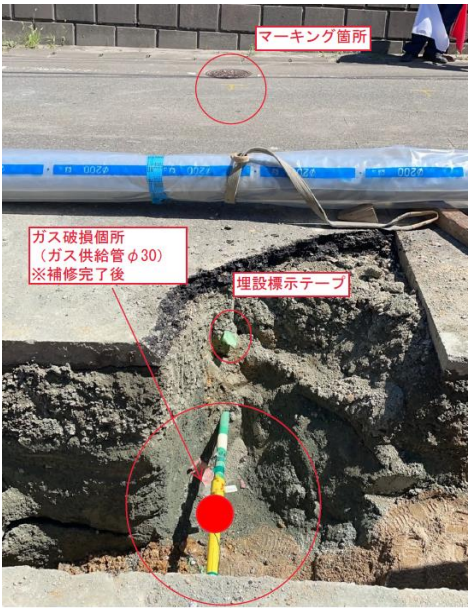

改善状況図

