

令和 8 年 8 月
生活環境委員協議会
報 告 資 料

- 公道下の水道管漏水による事故について 1 ～ 4 項

水 道 局

公道下の水道管漏水による事故について

南区野多目2丁目の事故について

1 通報日時	令和8年6月22日（月）午後7時15分頃（西部瓦斯）
2 発生場所	福岡市南区野多目2丁目21番9号 付近
3 事故の概要	公道下に埋設された水道管（給水管）からの漏水により、当該給水管の周囲の土砂が押し出され、隣接する西部瓦斯株式会社所有のガス管をサンドブラスト現象により研磨して、損傷させたもの ○漏水した給水管の諸元 材 質：ポリエチレン1層管 口 径：20mm 布設年度：昭和57年埋設 〔 22日 午後 7時15分頃 西部瓦斯から給水管の漏水修理依頼 午後 8時45分頃 給水管修理 完了 23日 午前 6時00分頃 道路の仮復旧完了（西部瓦斯） 〕
4 相手方及び損害の内容	（1）相手方 福岡市博多区千代1丁目17番1号 西部瓦斯 株式会社 （2）損害の内容 ○損傷したガス管の諸元 材 質：鋼管 口 径：80mm 布設年度：昭和57年埋設 ○ガス供給停止 66戸 （マンション1棟（61戸）、戸建て5戸） 〔 22日 午後 7時10分頃 ガス管内へ水道水の流入確認 午後10時00分頃 ガス管修理完了 23日 午前 0時30分頃 ガス供給再開（不在宅を除く） 〕
5 損害賠償	相手方と協議中


位置図

南区野多目2丁目21番9号付近




平 面 図

(単位 : m)

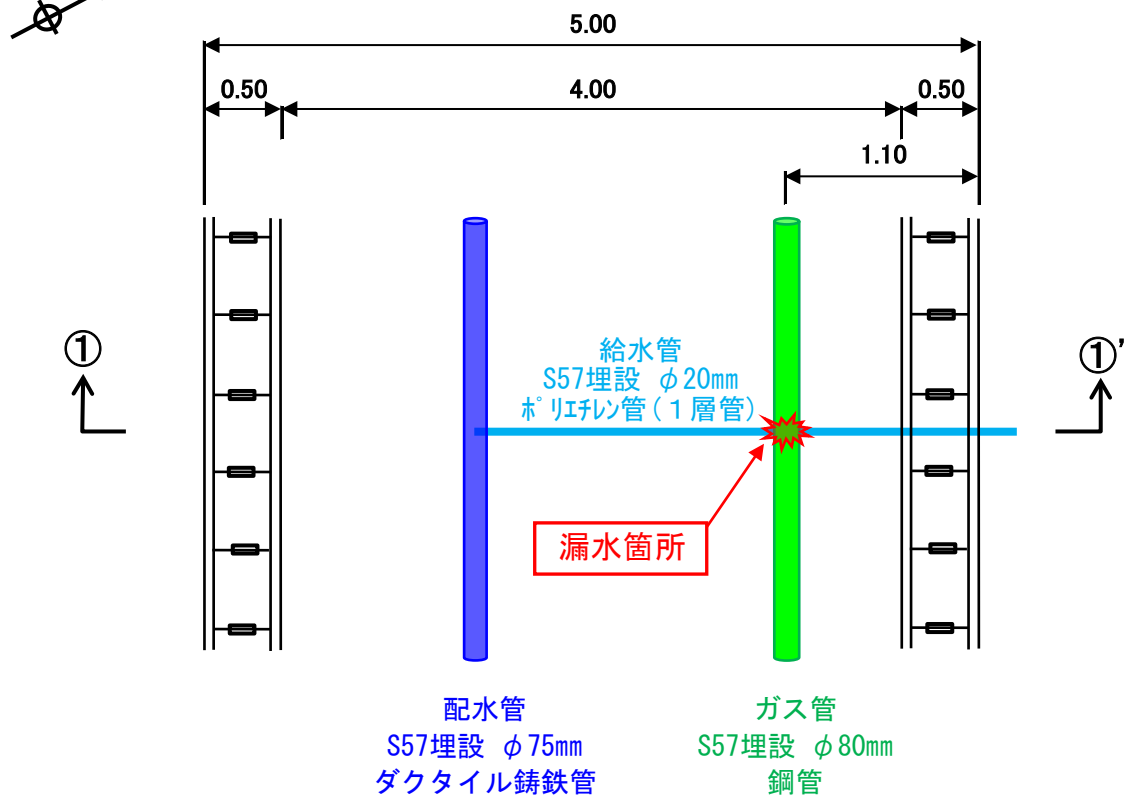


断 面 図 ①-①'

(単位 : m)

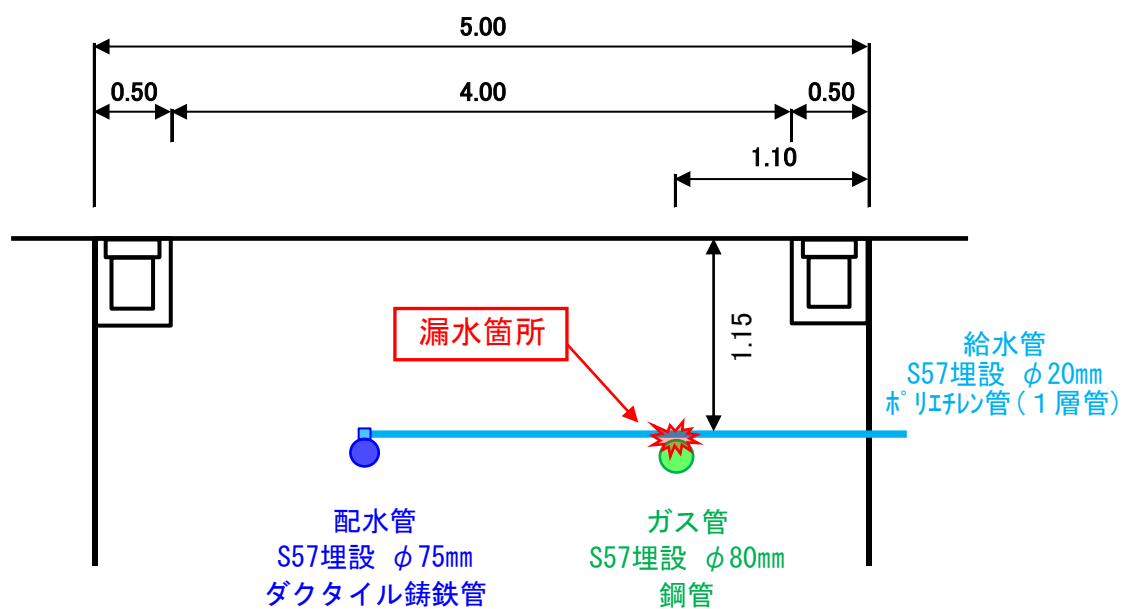

現場写真

1. 損害を与えたガス管と漏水した給水管の配管状況

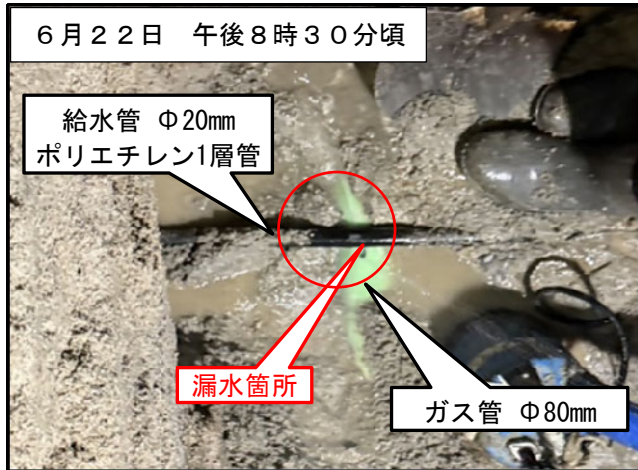

2. ガス管と給水管の損傷状況



3. ガス管と給水管の修理状況、及び道路の仮復旧完了状況

