

Job No. : 2023 - 0506 - 21 - 0770

今宿野外活動センター
石綿試料採取分析調査業務委託

報 告 書

中外テクノス株式会社

分析結果報告書

石綿障害予防規則 第3条第2項に基づく
事前調査における石綿分析結果報告書(証明書)

福岡市 御中

件名

今宿野外活動センター 石綿試料採取分析調査業務委託

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

実施した 分析方法	○	JIS A 1481-1:2016 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法
	—	JIS A 1481-5:2021 第5部:X線回折法によるアスベストの定量分析方法 (第1部の定性的判定方法に用いる場合の方法)

1. 分析を実施した石綿分析機関等

名 称	中外テクニクス株式会社 関東環境技術センター	代表者氏名	所長 田上 明典
所 在 地	〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台2-2-16 TEL: 043-295-1101(代) FAX: 043-295-2217		
信頼性保障/品質確保の認証等	(一社)日本環境測定分析協会(試験所) (JIS A 1481-1 2022年度 合格)		
作業環境測定機関登録番号	12-7		
連絡担当者	分析技術室 高田 雄一郎		
氏名	民間機関による技能評価の取得状況		
松田 直己	(一社)日本環境測定分析協会(技術者) (JIS A 1481-1 合格) (公社)日本作業環境測定協会 (JIS A 1481-1,5 Aランク 認定No.2313A0015号)		

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	2024年8月9日	～	2024年8月29日
-------	-----------	---	------------

3. 物件名称

物件名称	今宿野外活動センター(福岡県福岡市西区今宿上ノ原217-2)
------	--------------------------------

4. 試料採取履歴

建物、配管設備、機器等の名称及び用途		名称	今宿野外活動センター		
		用途	—		
施工年及び建築物への施工などを採用した年		—			
採取箇所等の指示(判断)者の所属、氏名、資格		顧客仕様書による			
採取者の所属、氏名、資格		中外テクノス株式会社 重松 直樹 (一般建築物石綿含有建材調査者 建設業労働災害防止協会福岡県支部受講)			
試料 No.	採取場所	採取部位	建材名称	別添 データ No.	
21	ミーティングホール	外壁	コンクリート打放し シリコン吹付	別添1	
22	ミーティングホール	外壁	ケイカル板 目透かし張 EP-G	別添2	
23	ミーティングホール	床	カーペット貼(緑)	別添3	
24	ミーティングホール	床	カーペット貼(グレー)	別添4	
25	ミーティングホール	床	モルタルミガキ 塩ビシート貼(緑)	別添5	
26	ミーティングホール	巾木	モルタルミガキ V.P(ベージュ)	別添6	
27	ミーティングホール	壁	モルタルミガキ V.P(白)	別添7	
28	ミーティングホール	壁	モルタルミガキ ゴラコート吹付	別添8	
29	ミーティングホール	天井	ベニヤ下地 布貼	別添9	
30	ミーティングホール	天井	プラスターボード 目スカシ E.P	別添10	

5. 分析結果

試料 No.	試料名称	石綿の種類	推定石綿 質量分率(%)	石綿以外で 確認された繊維	X線定量 石綿含有率 (%)	別添 データ No.
21	ミーティングホール 外壁 コンクリート打放し シリコン吹付	無検出	—	—	—	別添1
22	ミーティングホール 外壁 ケイカル板 目透かし張 EP-G	無検出	—	—	—	別添2
23	ミーティングホール 床 カーペット貼(緑)	クリソタイル	0.1～5	—	—	別添3
24	ミーティングホール 床 カーペット貼(グレー)	クリソタイル	0.1～5	—	—	別添4
25	ミーティングホール 床 モルタルミガキ 塩ビシート貼(緑)	クリソタイル	0.1～5	—	—	別添5
26	ミーティングホール 巾木 モルタルミガキ V.P(ベージュ)	アクチノライト	0.1～5	—	—	別添6
27	ミーティングホール 壁 モルタルミガキ V.P(白)	アクチノライト	0.1～5	—	—	別添7
28	ミーティングホール 壁 モルタルミガキ ゴラコート吹付	無検出	—	—	—	別添8
29	ミーティングホール 天井 ベニヤ下地 布貼	クリソタイル	0.1～5	—	—	別添9
30	ミーティングホール 天井 プラスターボード 目スカシ E.P	無検出	—	—	—	別添10
備考1: 対象とした石綿はクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト、 ウィンチャイト、リヒタイトとします。 備考2: 推定石綿質量分率の報告区分についてはJIS A 1481-1を参照ください。						

1. 実体顕微鏡の形式

実体顕微鏡の製造業者・形式	製造業者	Nikon
	形式	SMZ745T
倍率	6.7～50倍	

2. 偏光顕微鏡の形式

偏光顕微鏡の製造業者・形式	製造業者	Nikon
	形式	ECLIPSE LV100
コンデンサ	ユニバーサルコンデンサ	
対物レンズ(倍率)	10,40倍	
分散対物レンズ	Plan Fluor DS2 40×	

1. 試料採取履歴(詳細)

採取年月日	2024年8月8日	試料No.	21
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、 採取方法)	形状又は材質	不成形体	
	試料の大きさ	19 g	
	採取方法	JIS A 1481-1	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有 ☒ 無 ☐
「有」の場合の調製方法	

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有 無		
「有」の場合の前処理方法	○	灰化处理	
	○	酸処理 (塩酸)	
		その他 ()	
層構造の有無	有 無		
層の記載(素材分類・色・状態)	層1	主材	灰色 層割合:5%
	層2	モルタル材	薄灰色 層割合:95%

備考1:層の表記は表層より層1、層2と示します。

備考2:各層の素材分類、色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは異なる場合があります。

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25
-----------	----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類(推定質量分率(%))
層1	有 ☒ 無 ☐	—
層2	有 ☒ 無 ☐	—

4.3 試料全体の分析結果

石綿の有無	有 ☒ 無 ☐
石綿の種類	クリソタイル 無検出
	アモサイト 無検出
	クロシドライト 無検出
	トレモライト 無検出
	アクチノライト 無検出
	アンソフィライト 無検出
石綿以外で確認された繊維	—
コメント	—

層1

実体顕微鏡観察写真




層2

実体顕微鏡観察写真




偏光顕微鏡観察写真

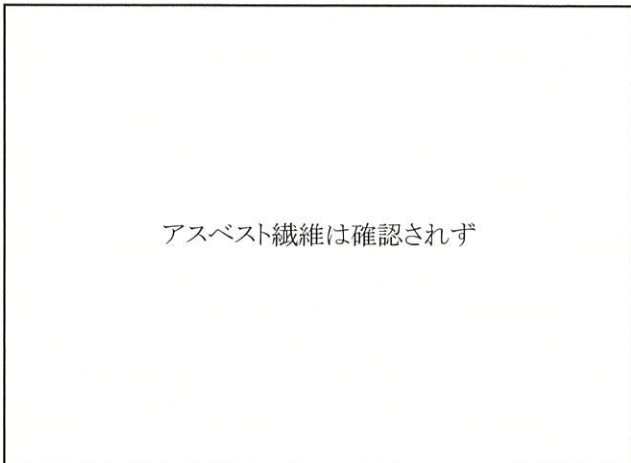

アスベスト繊維は確認されず

偏光顕微鏡観察写真

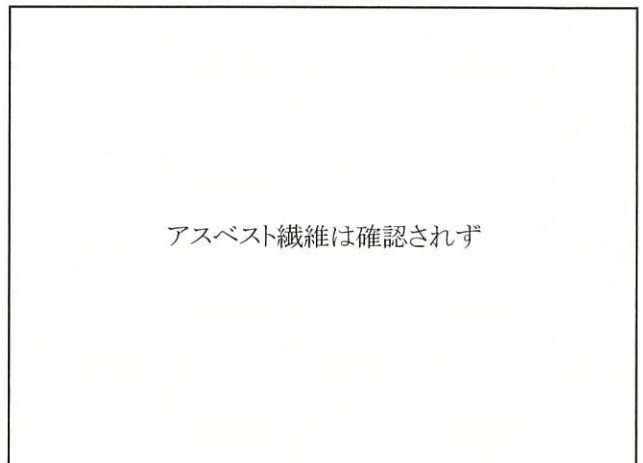

アスベスト繊維は確認されず

1. 試料採取履歴(詳細)

採取年月日	2024年8月8日	試料No.	22
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、 採取方法)	形状又は材質	成形体	
	試料の大きさ	37 g	
	採取方法	JIS A 1481-1	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有 ☒ 無
「有」の場合の調製方法	

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有 ☒ 無
「有」の場合の前処理方法	灰化处理
	酸処理 (塩酸)
	その他 ()
層構造の有無	☒ 有 無
層の記載(素材分類・色・状態)	層1 上塗材 薄黄色 層割合:2%
	層2 本体 白色 層割合:98%
備考1:層の表記は表層より層1、層2と示します。	
備考2:各層の素材分類、色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは異なる場合があります。	

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25
-----------	----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類(推定質量分率(%))
層1	有 ☒ 無	—
層2	有 ☒ 無	—


4.3 試料全体の分析結果

石綿の有無	有 ☒ 無
石綿の種類	クリソタイル 無検出
	アモサイト 無検出
	クロシドライト 無検出
	トレモライト 無検出
	アクチノライト 無検出
	アンソフィライト 無検出
石綿以外で確認された繊維	—
コメント	—


層1

層2


実体顕微鏡観察写真

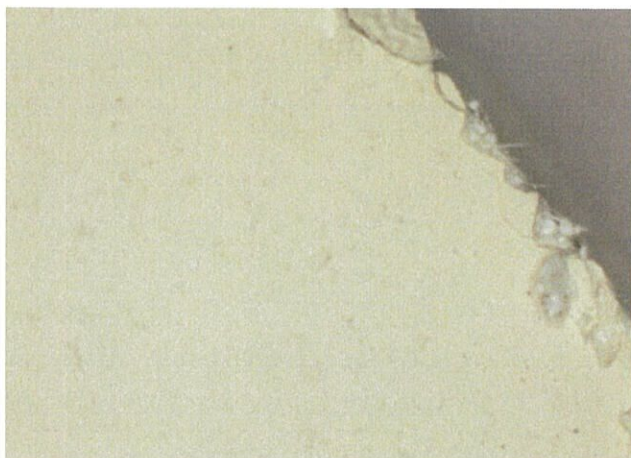


実体顕微鏡観察写真

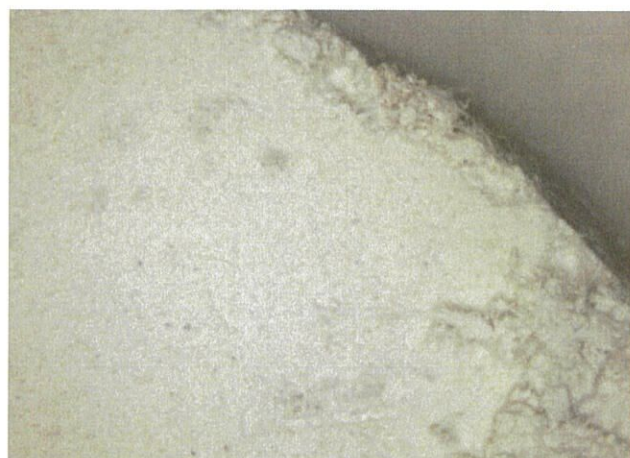

偏光顕微鏡観察写真

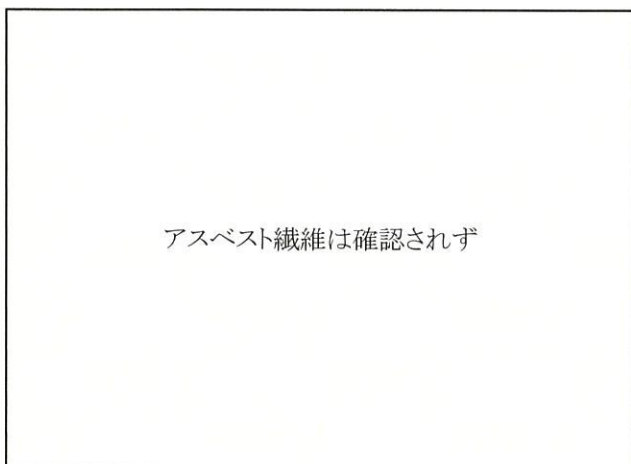

偏光顕微鏡観察写真

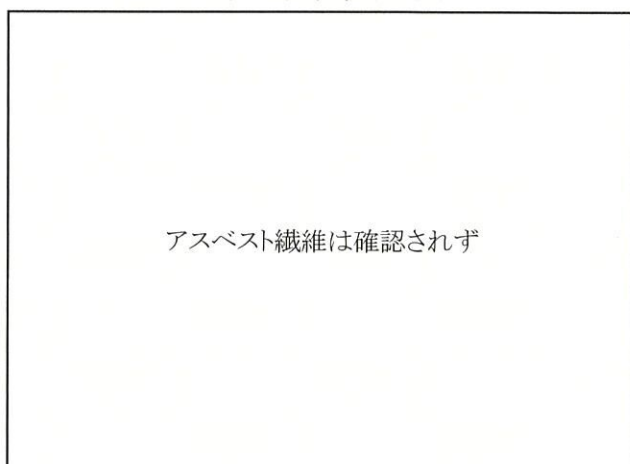

1. 試料採取履歴(詳細)

採取年月日	2024年8月8日	試料No.	23
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、 採取方法)	形状又は材質	成形体	
	試料の大きさ	4 g	
	採取方法	JIS A 1481-1	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有 ☒ 無 ☐
「有」の場合の調製方法	

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有 無		
「有」の場合の前処理方法	○	灰化处理	
	○	酸処理（塩酸）	
		その他（ ）	
層構造の有無	有 無		
層の記載(素材分類・色・状態)	層1	本体	緑色 層割合:98%
	層2	接着剤	薄茶色 層割合:2%
備考1:層の表記は表層より層1、層2と示します。			
備考2:各層の素材分類、色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは異なる場合があります。			

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25
-----------	----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類(推定質量分率(%))
層1	有 ☐ 無 ☒	—
層2	☒ 有 ☐ 無	クリソタイル (5~50)

4.3 試料全体の分析結果


石綿の有無	☒ 有 ☐ 無	
石綿の種類	クリソタイル	検出
	アモサイト	無検出
	クロンドライト	無検出
	トレモライト	無検出
	アクチノライト	無検出
	アンソフィライト	無検出
石綿以外で確認された繊維	—	
コメント	—	

層1

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真

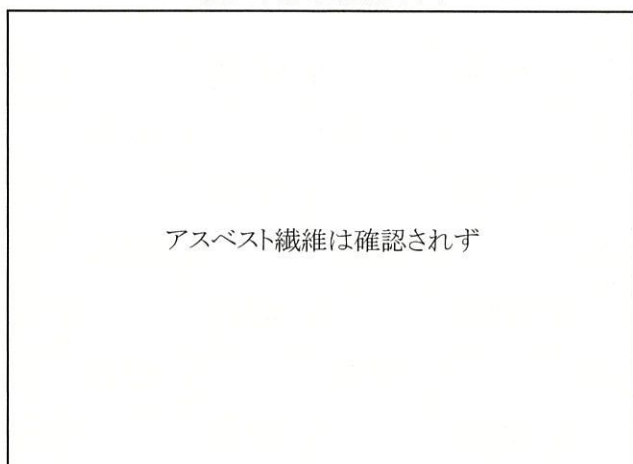


層2

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真

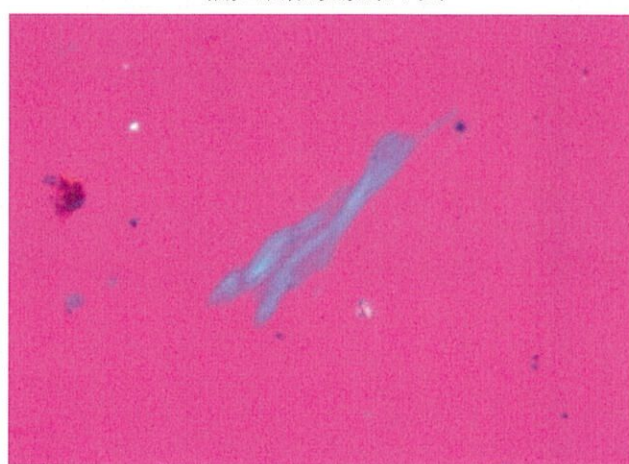

クリソタイル

1. 試料採取履歴(詳細)

採取年月日	2024年8月8日	試料No.	24
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、 採取方法)	形状又は材質	成形体	
	試料の大きさ	2 g	
	採取方法	JIS A 1481-1	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有 ☒ 無 ☐
「有」の場合の調製方法	

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有 無		
「有」の場合の前処理方法	○	灰化处理	
	○	酸処理 (塩酸)	
		その他 ()	
層構造の有無	有 無		
層の記載 (素材分類・色・状態)	層1	本体	黒+緑色 層割合:98%
	層2	接着剤	薄茶色 層割合:2%
備考1:層の表記は表層より層1、層2と示します。			
備考2:各層の素材分類、色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは異なる場合があります。			

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25
-----------	----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類(推定質量分率(%))
層1	有 ☐ 無 ☒	—
層2	☒ 有 ☐ 無	クリソタイル (5~50)

4.3 試料全体の分析結果

石綿の有無	☒ 有 ☐ 無
石綿の種類	クリソタイル 検出
アモサイト	無検出
クロソライト	無検出
トレモライト	無検出
アクチノライト	無検出
アンソフィライト	無検出
石綿以外で確認された繊維	—
コメント	—

層1

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真



層2

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真



クワソタイル

1. 試料採取履歴(詳細)

採取年月日	2024年8月8日	試料No.	25
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、採取方法)	形状又は材質	成形体	
	試料の大きさ	16 g	
	採取方法	JIS A 1481-1	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有 ☒ 無 ☐
「有」の場合の調製方法	

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有 無		
「有」の場合の前処理方法	○	灰化处理	
	○	酸処理 (塩酸)	
		その他 ()	
層構造の有無	有 無		
層の記載 (素材分類・色・状態)	層1	本体	緑色 層割合:90%
	層2	メッシュ	薄茶色 層割合:3%
	層3	接着剤	薄灰色 層割合:2%
	層4	モルタル材	薄灰色 層割合:5%
備考1:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。			
備考2:各層の素材分類、色、層合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは異なる場合があります。			

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25
-----------	----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無		検出されたアスベストの種類(推定質量分率(%))
層1	有 ☒ 無 ☐		—
層2	有 ☒ 無 ☐		—
層3	☒ 有 ☐ 無		クリソタイル (5~50)
層4	有 ☒ 無 ☐		—

4.3 試料全体の分析結果


石綿の有無	有	無
石綿の種類	クリソタイル	検出
	アモサイト	無検出
	クロシドライト	無検出
	トレモライト	無検出
	アクチノライト	無検出
	アンソフィライト	無検出
石綿以外で確認された繊維	—	
コメント	—	

層1

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真

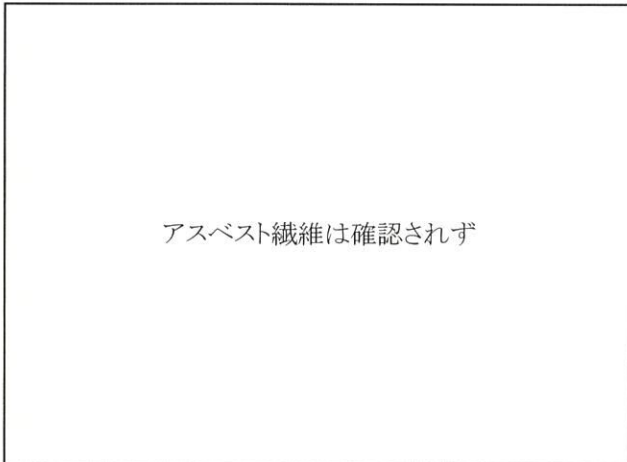


アスベスト繊維は確認されず

層2

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真

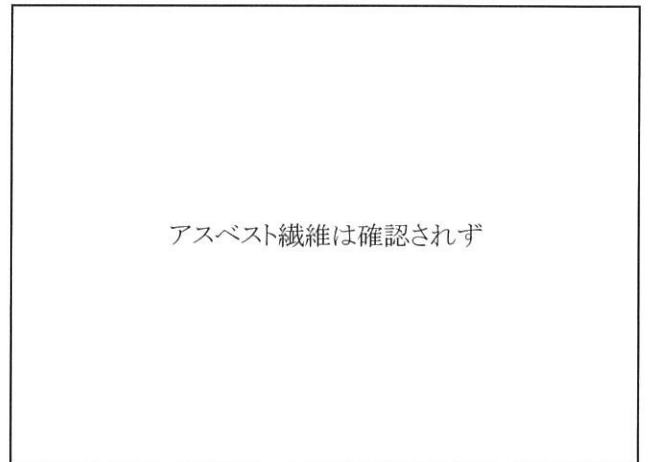


アスベスト繊維は確認されず

層3

実体顕微鏡観察写真




偏光顕微鏡観察写真

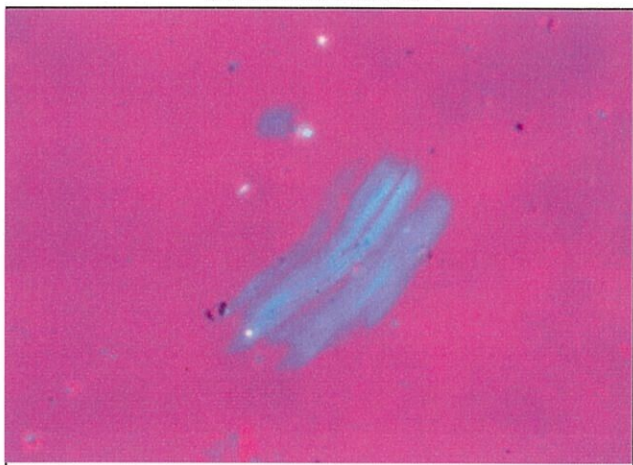


クリソタイル

層4

実体顕微鏡観察写真

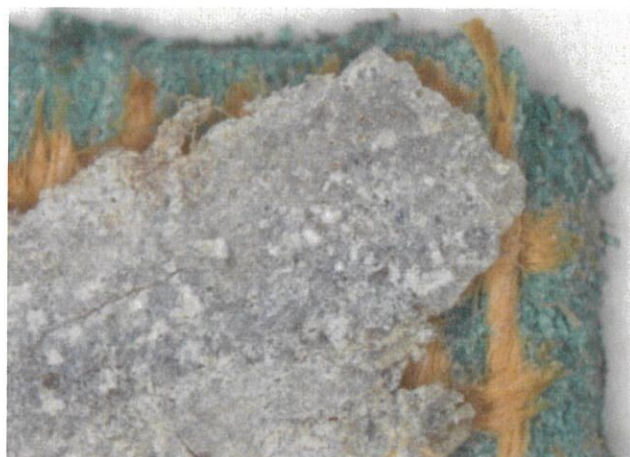

偏光顕微鏡観察写真

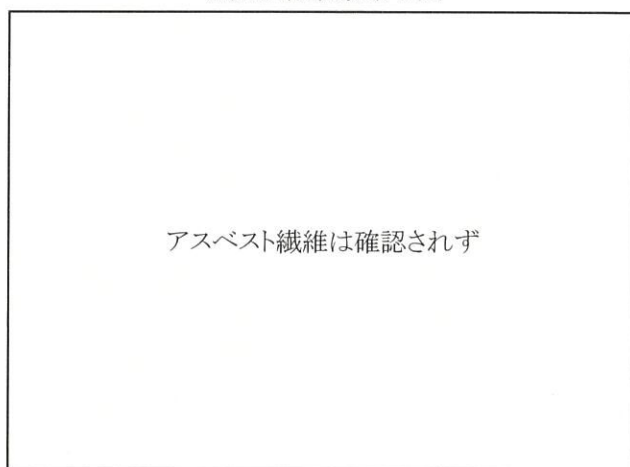

アスベスト繊維は確認されず

1. 試料採取履歴(詳細)

採取年月日	2024年8月8日	試料No.	26
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、採取方法)	形状又は材質	不成形体	
	試料の大きさ	10 g	
	採取方法	JIS A 1481-1	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有 ☒ 無 ☐
「有」の場合の調製方法	

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有 無		
「有」の場合の前処理方法	○	灰化处理	
	○	酸処理 (塩酸)	
		その他 ()	
層構造の有無	有 無		
層の記載(素材分類・色・状態)	層1	上塗材	薄茶色 層割合:2%
	層2	下塗材	白色 層割合:3%
	層3	下地調整材	灰色 層割合:75%
	層4	モルタル材	薄茶色 層割合:20%
備考1:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。			
備考2:各層の素材分類、色、層合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは異なる場合があります。			

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25
-----------	----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類(推定質量分率(%))
層1	有 ☒ 無 ☐	—
層2	有 ☒ 無 ☐	—
層3	☒ 有 ☐ 無	アクチノライト (0.1~5)
層4	有 ☒ 無 ☐	—

4.3 試料全体の分析結果

石綿の有無	有 無
石綿の種類 クリソタイル	無検出
アモサイト	無検出
クロシドライト	無検出
トレモライト	無検出
アクチノライト	検出
アンソフィライト	無検出
石綿以外で確認された繊維	—
コメント	試料は国内及びISOで定めるアスベストの定義に該当するアクチノライト繊維が確認されました。


層1

層2


実体顕微鏡観察写真



実体顕微鏡観察写真

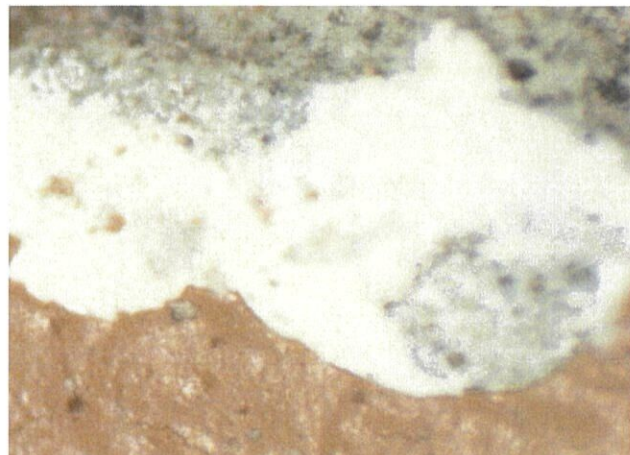


偏光顕微鏡観察写真

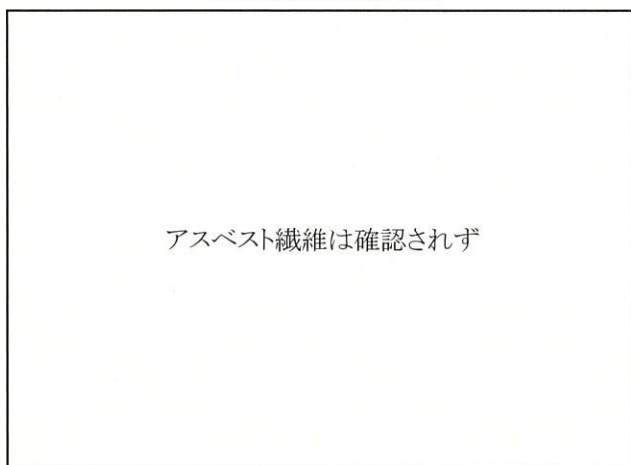

アスベスト繊維は確認されず

偏光顕微鏡観察写真

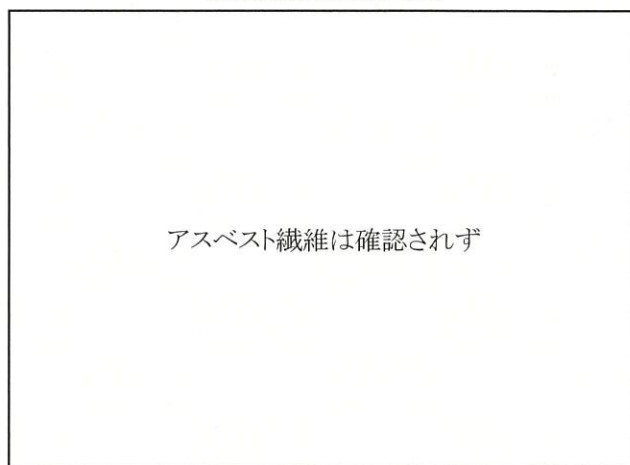


アスベスト繊維は確認されず

層3

実体顕微鏡観察写真




偏光顕微鏡観察写真

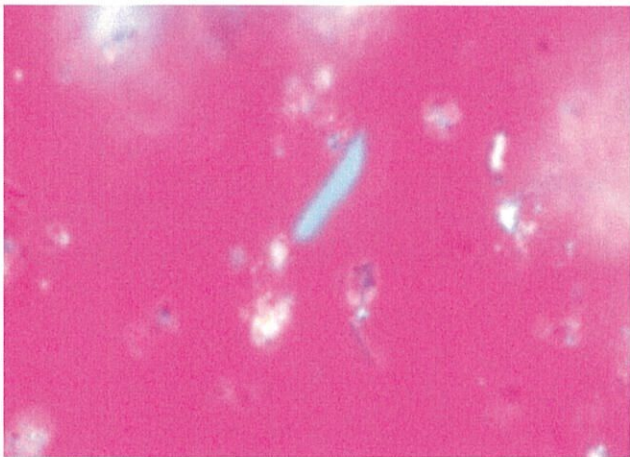


アクチノライト

層4

実体顕微鏡観察写真

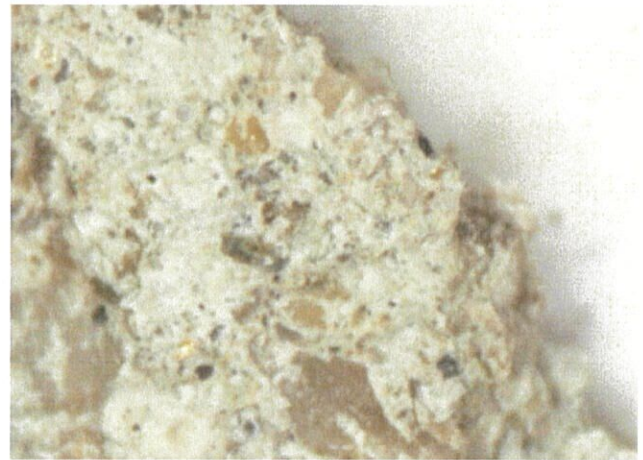

偏光顕微鏡観察写真

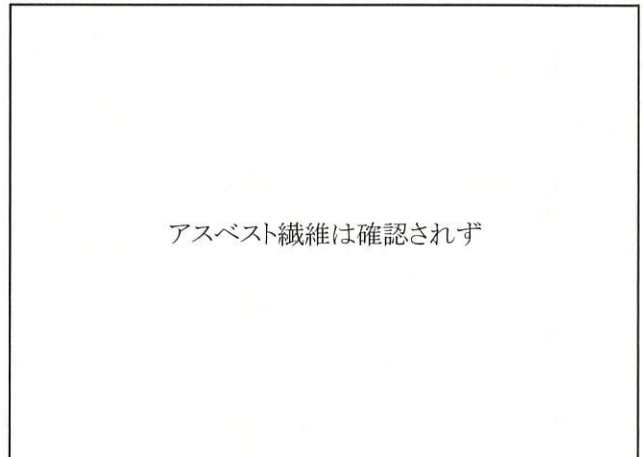

1. 試料採取履歴(詳細)

採取年月日	2024年8月8日	試料No.	27
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、 採取方法)	形状又は材質	不成形体	
	試料の大きさ	11 g	
	採取方法	JIS A 1481-1	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有 ☒ 無 ☐
「有」の場合の調製方法	

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有 無		
「有」の場合の前処理方法	○	灰化处理	
	○	酸処理 (塩酸)	
		その他 (	

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25
-----------	----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類(推定質量分率(%))
層1	有 ☒ 無 ☐	—
層2	☒ 有 ☐ 無	アクチノライト (0.1~5)
層3	有 ☒ 無 ☐	—

4.3 試料全体の分析結果


石綿の有無	有 無
石綿の種類 クリソタイル	無検出
アモサイト	無検出
クロシドライト	無検出
トレモライト	無検出
アクチノライト	検出
アンソフィライト	無検出
石綿以外で確認された繊維	—
コメント	試料は国内及びISOで定めるアスベストの定義に該当するアクチノライト繊維が確認されました。

層1

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真

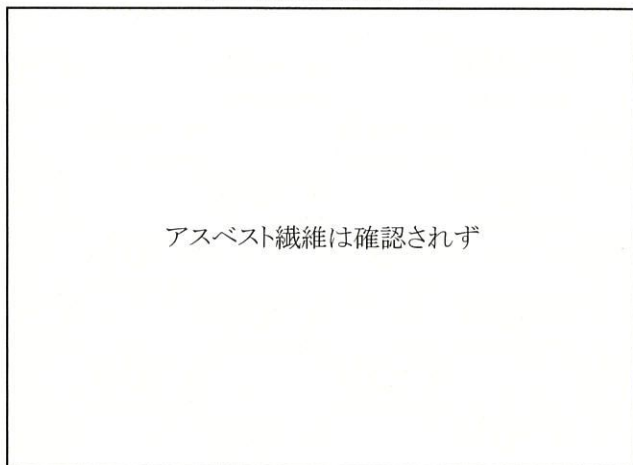


アスベスト繊維は確認されず

層2

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真

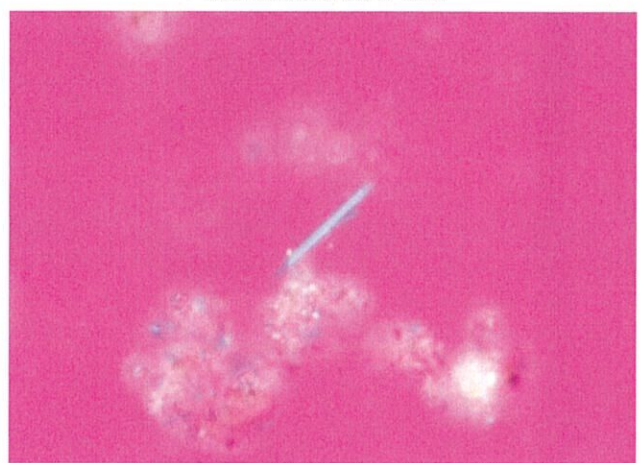

アクチノライト

層3

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真



1. 試料採取履歴(詳細)

採取年月日	2024年8月8日	試料No.	28
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、 採取方法)	形状又は材質	不成形体	
	試料の大きさ	6 g	
	採取方法	JIS A 1481-1	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有 ☒ 無 ☐
「有」の場合の調製方法	

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有 無		
「有」の場合の前処理方法	○	灰化处理	
	○	酸処理 (塩酸)	
		その他 ()	
層構造の有無	有 無		
層の記載(素材分類・色・状態)	層1	上塗材	薄灰+白色 層割合:2%
	層2	モルタル材	灰色 層割合:98%
備考1:層の表記は表層より層1、層2と示します。			
備考2:各層の素材分類、色、層割合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは異なる場合があります。			

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25
-----------	----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類(推定質量分率(%))
層1	有 ☒ 無 ☐	—
層2	有 ☒ 無 ☐	—

4.3 試料全体の分析結果

石綿の有無	有 ☒ 無 ☐
石綿の種類	クリソタイル 無検出
	アモサイト 無検出
	クロシドライト 無検出
	トレモライト 無検出
	アクチノライト 無検出
	アンソフィライト 無検出
石綿以外で確認された繊維	—
コメント	—

層1

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真



アスベスト繊維は確認されず

層2

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真



アスベスト繊維は確認されず

1. 試料採取履歴(詳細)

採取年月日	2024年8月8日	試料No.	29
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、 採取方法)	形状又は材質	成形体	
	試料の大きさ	1 g	
	採取方法	JIS A 1481-1	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有 ☒ 無 ☐
「有」の場合の調製方法	

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有 無		
「有」の場合の前処理方法	○	灰化处理	
	○	酸処理 (塩酸)	
		その他 (	

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25
-----------	----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類(推定質量分率(%))
層1	有 ☐ 無 ☒	—
層2	☒ 有 ☐ 無	クリソタイル (0.1~5)

4.3 試料全体の分析結果


石綿の有無	☒ 有 ☐ 無
石綿の種類	クリソタイル 検出
	アモサイト 無検出
	クロンドライト 無検出
	トレモライト 無検出
	アクチノライト 無検出
	アンソフィライト 無検出
石綿以外で確認された繊維	—
コメント	—

層1

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真

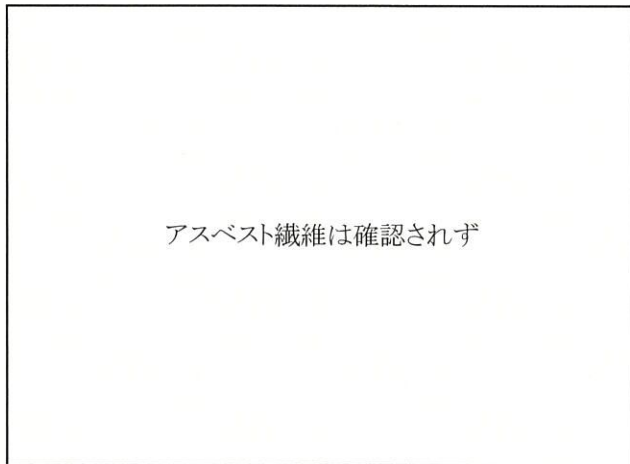


アスベスト繊維は確認されず

層2

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真

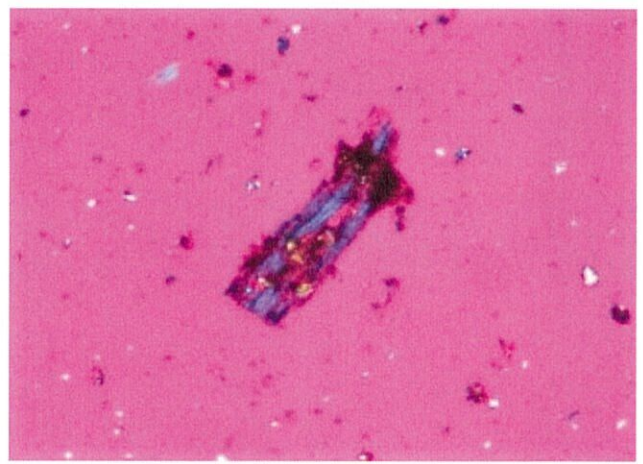

クリソタイル

1. 試料採取履歴(詳細)

採取年月日	2024年8月8日	試料No.	30
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、 採取方法)	形状又は材質	成形体	
	試料の大きさ	29 g	
	採取方法	JIS A 1481-1	

2. 試料調製の状況

試料調製の実施の有無	有 ☒ 無 ☐
「有」の場合の調製方法	

3. 実体顕微鏡観察の結果

前処理の実施の有無	有 無		
「有」の場合の前処理方法	○	灰化处理	
	○	酸処理 (塩酸)	
		その他 ()	
層構造の有無	有 無		
層の記載 (素材分類・色・状態)	層1	上塗材	白色 層割合:2%
	層2	紙材	薄茶色 層割合:5%
	層3	本体	白色 層割合:88%
	層4	紙材	薄茶色 層割合:5%
備考1:層の表記は表層より層1、層2、層3と示します。			
備考2:各層の素材分類、色、層合は分析者が目視で判断したものであり、実際とは異なる場合があります。			

4. 分析条件

4.1 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25
-----------	----

4.2 層別の分析結果

	石綿の有無	検出されたアスベストの種類(推定質量分率(%))
層1	有 ☒ 無 ☐	—
層2	有 ☒ 無 ☐	—
層3	有 ☒ 無 ☐	—
層4	有 ☒ 無 ☐	—

4.3 試料全体の分析結果

石綿の有無	有 (無)
石綿の種類 クリソタイル	無検出
アモサイト	無検出
クロシドライト	無検出
トレモライト	無検出
アクチノライト	無検出
アンソフィライト	無検出
石綿以外で確認された繊維	—
コメント	—

層1

実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真




アスベスト繊維は確認されず

層2

実体顕微鏡観察写真




偏光顕微鏡観察写真

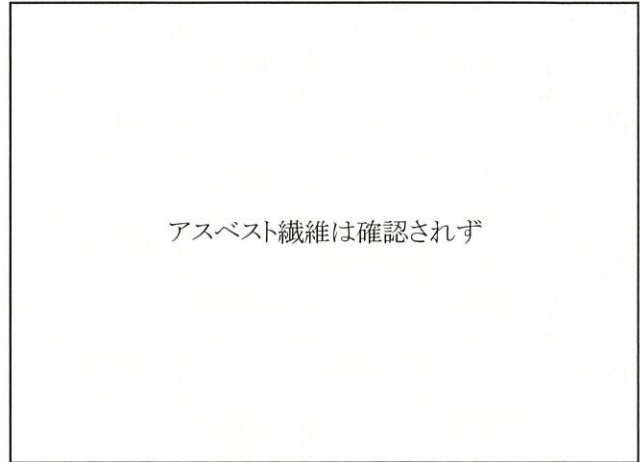

アスベスト繊維は確認されず

層3

実体顕微鏡観察写真

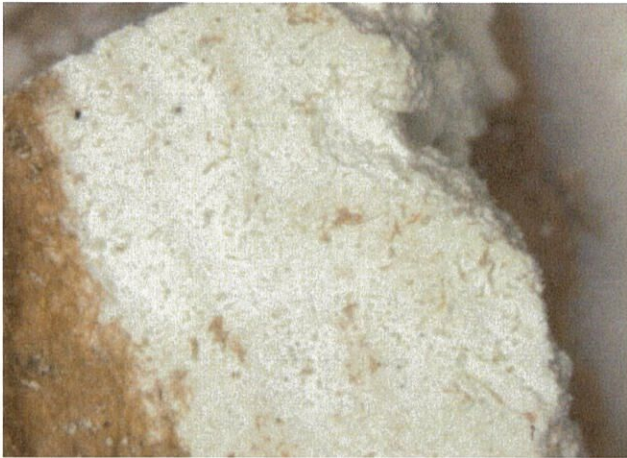

偏光顕微鏡観察写真



層4


実体顕微鏡観察写真



偏光顕微鏡観察写真





試料採取位置図

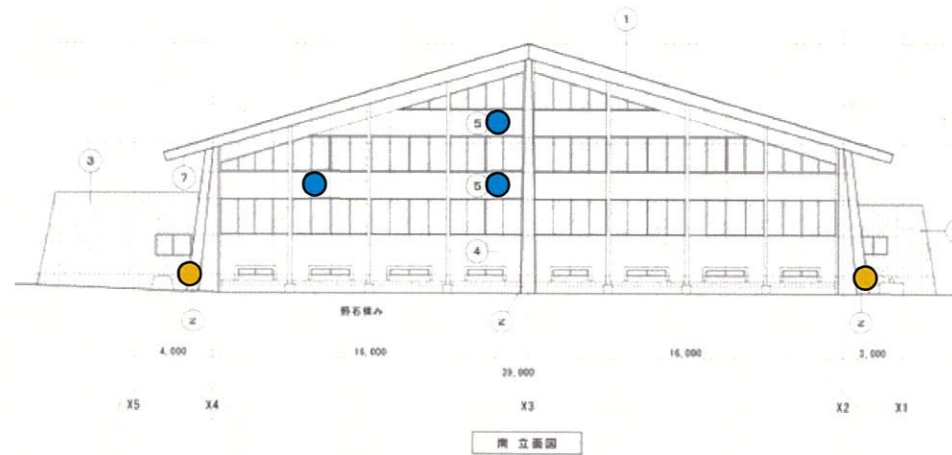


凡例

- 外壁 コンクリート打放し シリコン吹付
- 外壁 ケイカル板 目透かし張 EP-G

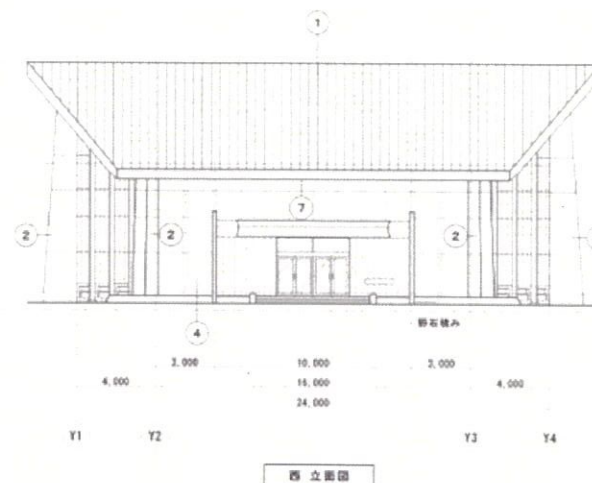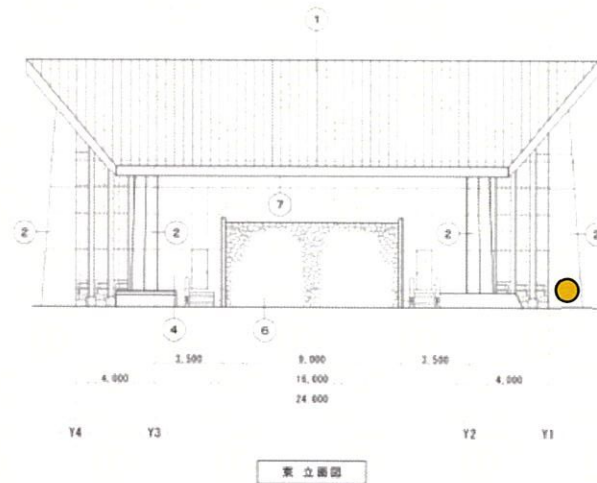

試料採取位置図（ミーティングホール外部）

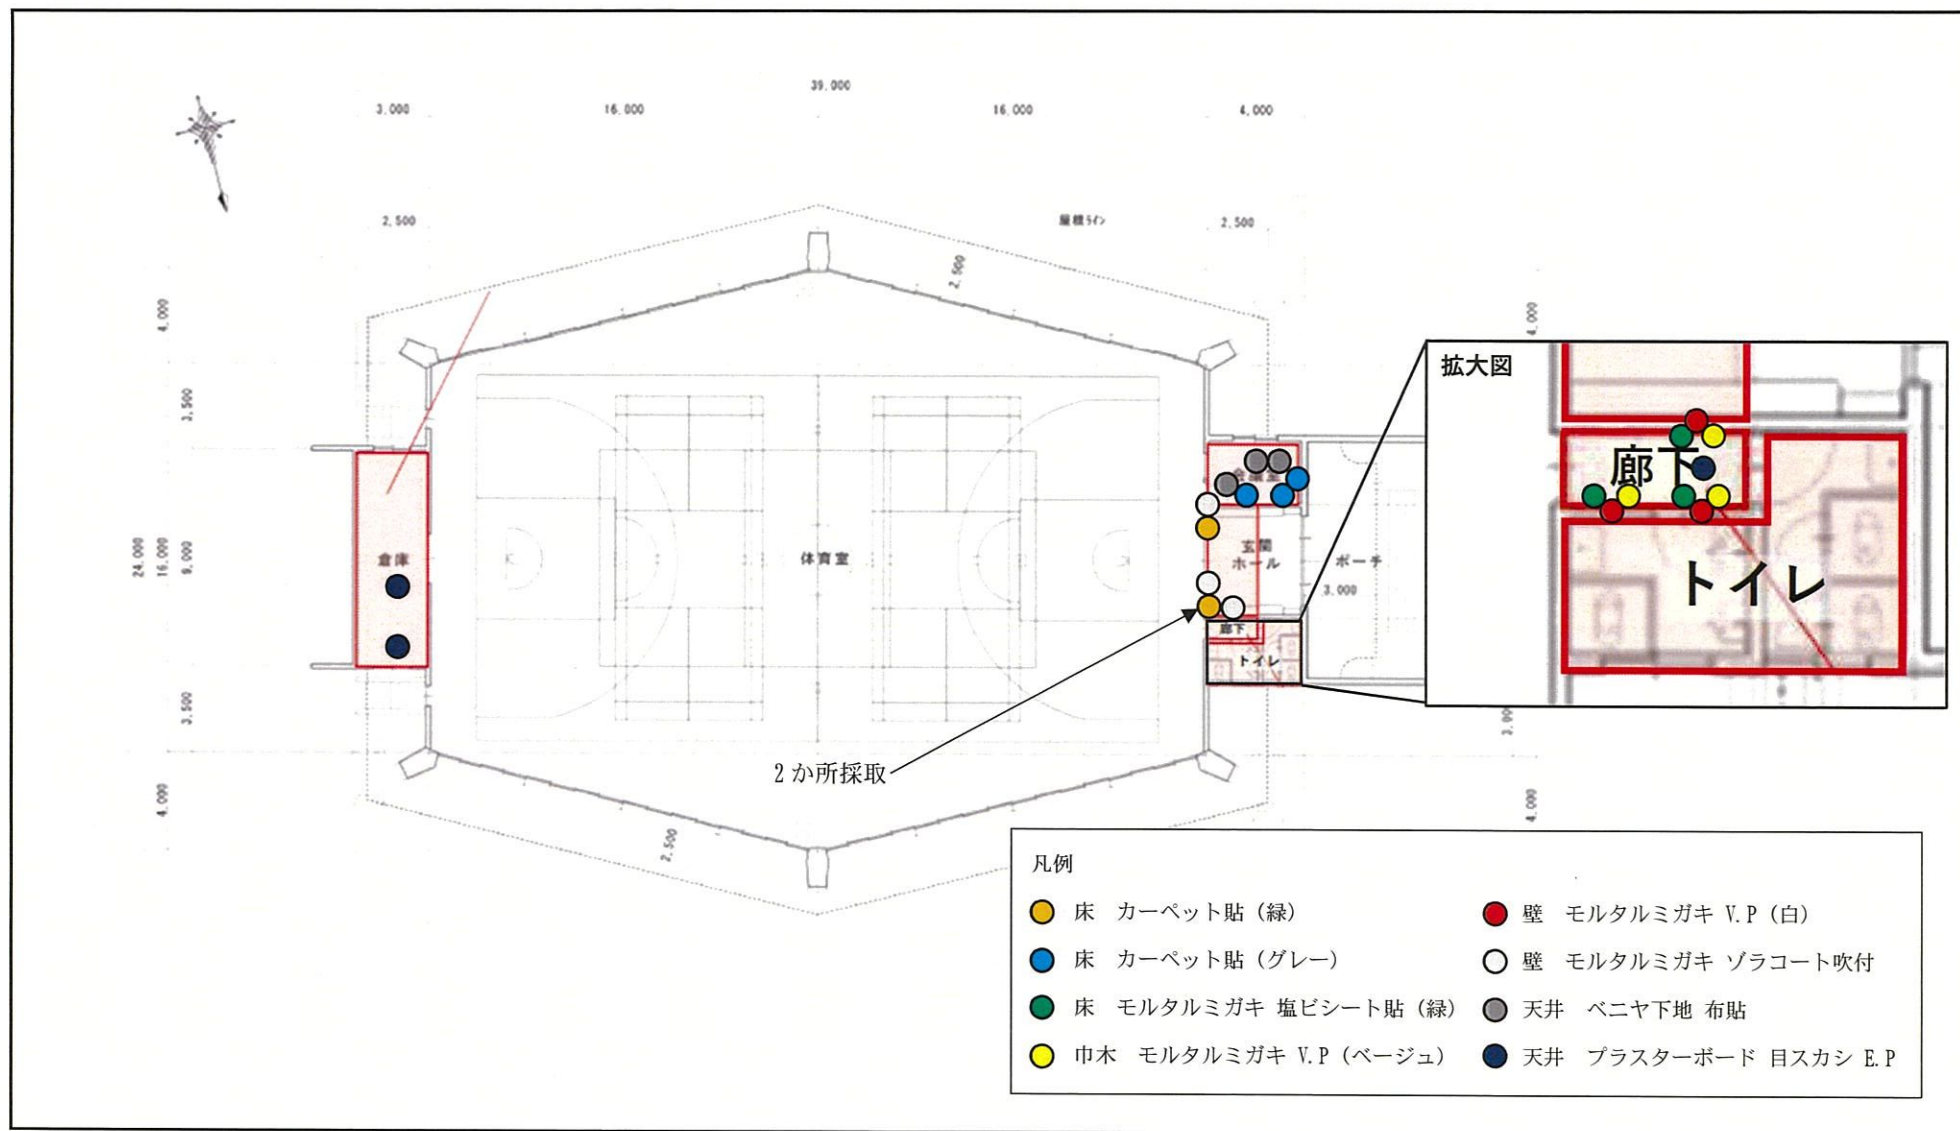

試料採取位置図 (ミーティングホール内部)

試料採取状況写真



業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	外壁
サンプル名	コンクリート打放し シリコン吹付
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 外壁
コンクリート打放し シリコン吹付
採取状況

2024年08月08日



業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	外壁
サンプル名	コンクリート打放し シリコン吹付
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 外壁
コンクリート打放し シリコン吹付
処理終了後

2024年08月08日



業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	外壁
サンプル名	コンクリート打放し シリコン吹付
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 外壁
コンクリート打放し シリコン吹付
サンプル

2024年08月08日



福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 外壁
ケイカル板 目透かし張 EP-G

採取状況

2024年08月08日



福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 外壁
ケイカル板 目透かし張 EP-G

処理終了後

2024年08月08日




福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 外壁
ケイカル板 目透かし張 EP-G

サンプル

2024年08月08日

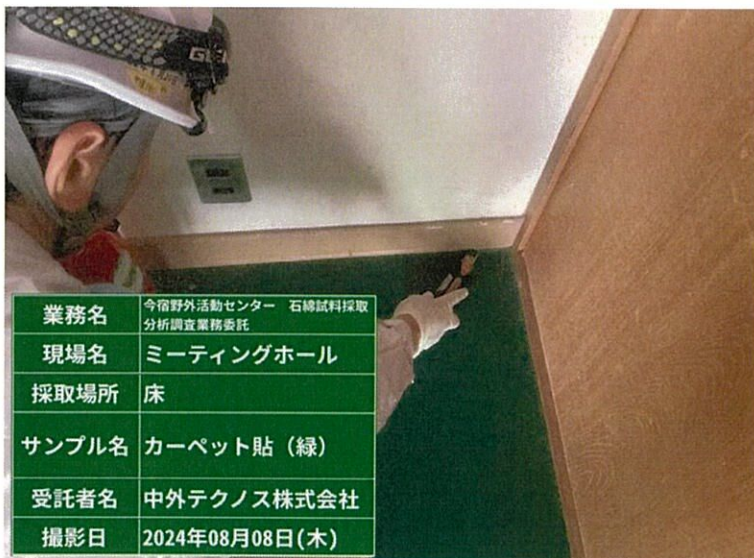

業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	床
サンプル名	カーペット貼（緑）
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 床

カーペット貼（緑）

採取状況

2024年08月08日



業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	床
サンプル名	カーペット貼（緑）
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 床

カーペット貼（緑）

処理終了後

2024年08月08日



業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	床
サンプル名	カーペット貼（緑）
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中


今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 床

カーペット貼（緑）

サンプル

2024年08月08日

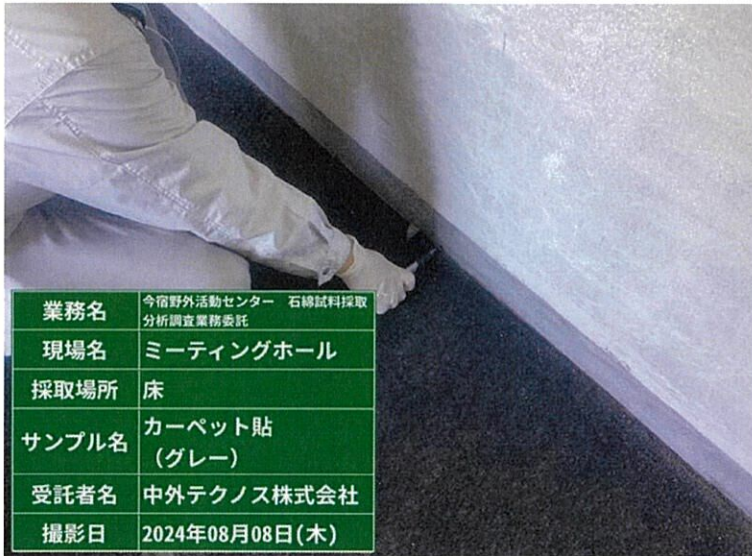

業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	床
サンプル名	カーペット貼 (グレー)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中


今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 床

カーペット貼 (グレー)

採取状況

2024年08月08日

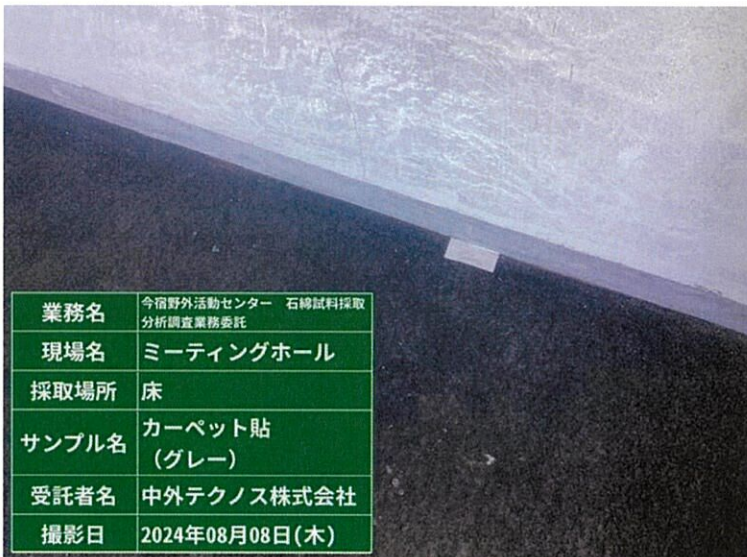

業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	床
サンプル名	カーペット貼 (グレー)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 床

カーペット貼 (グレー)

処理終了後

2024年08月08日



業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	床
サンプル名	カーペット貼 (グレー)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中


今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 床

カーペット貼 (グレー)

サンプル

2024年08月08日

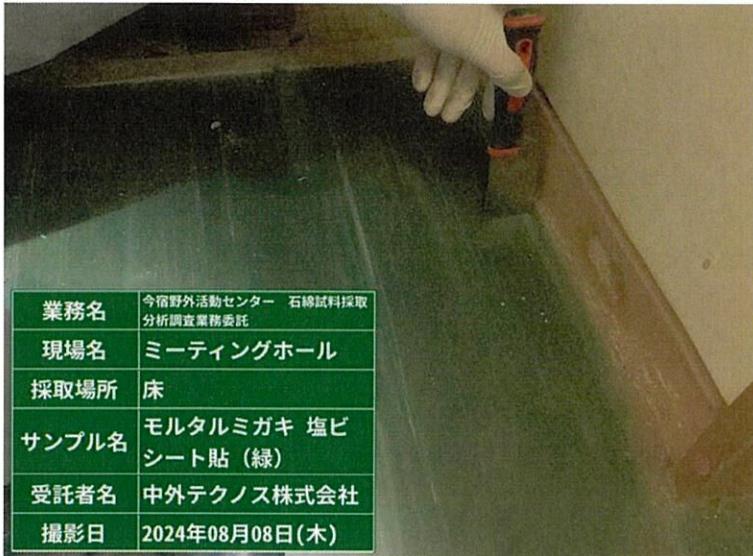

業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	床
サンプル名	モルタルミガキ 塩ビ シート貼 (緑)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)


福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 床
モルタルミガキ 塩ビシート貼 (緑)

採取状況

2024年08月08日

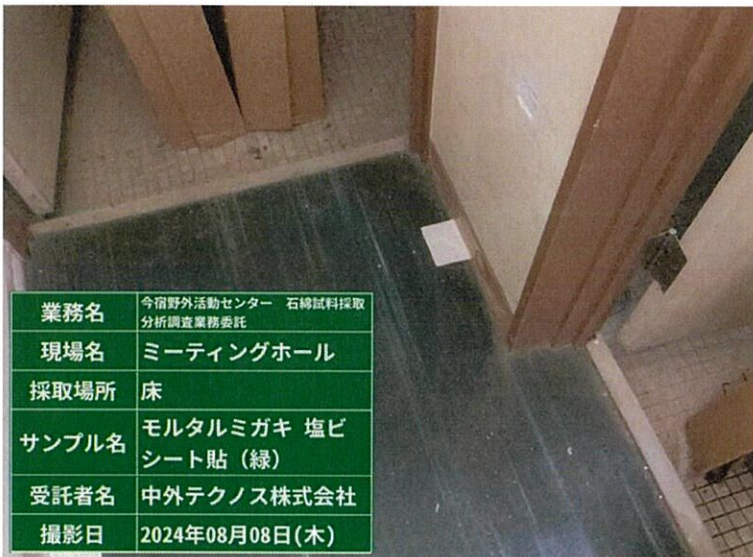

業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	床
サンプル名	モルタルミガキ 塩ビ シート貼 (緑)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 床
モルタルミガキ 塩ビシート貼 (緑)

処理終了後

2024年08月08日



業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	床
サンプル名	モルタルミガキ 塩ビ シート貼 (緑)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)


福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 床
モルタルミガキ 塩ビシート貼 (緑)

サンプル

2024年08月08日

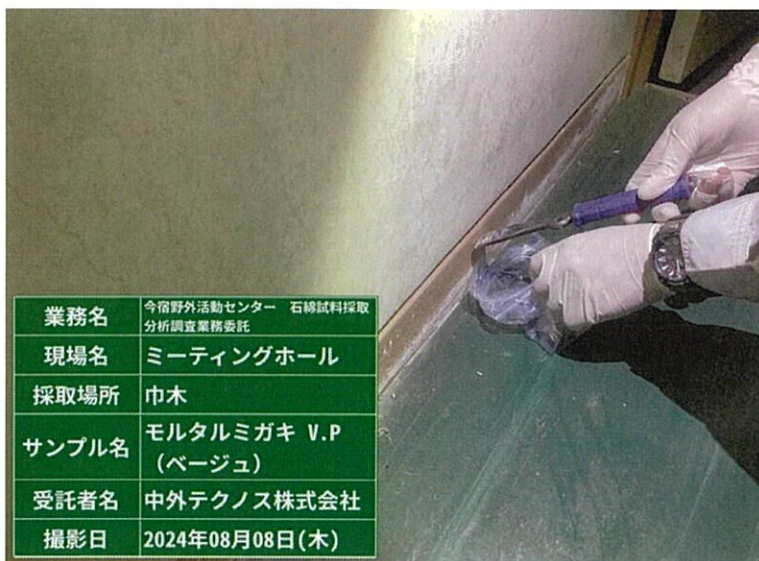


業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	巾木
サンプル名	モルタルミガキ V.P (ページュ)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 巾木
モルタルミガキ V.P (ページュ)
採取状況

2024年08月08日

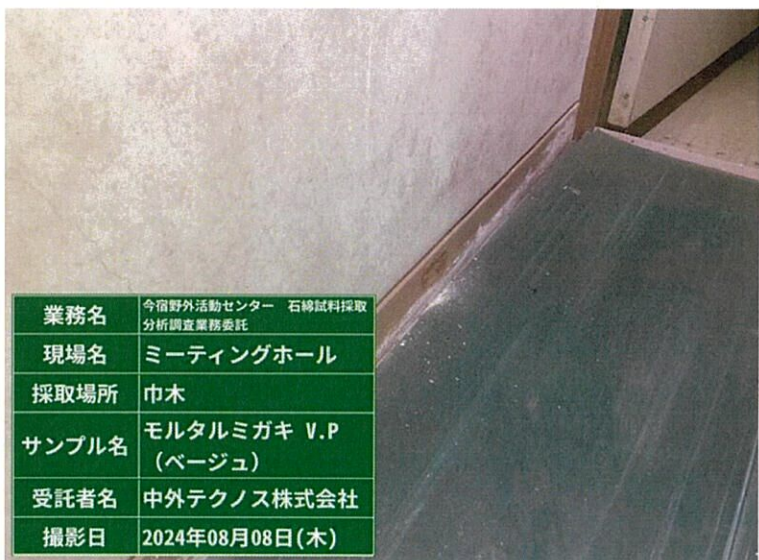

業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	巾木
サンプル名	モルタルミガキ V.P (ページュ)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 巾木
モルタルミガキ V.P (ページュ)
処理終了後

2024年08月08日




業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	巾木
サンプル名	モルタルミガキ V.P (ページュ)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 巾木
モルタルミガキ V.P (ページュ)
サンプル

2024年08月08日

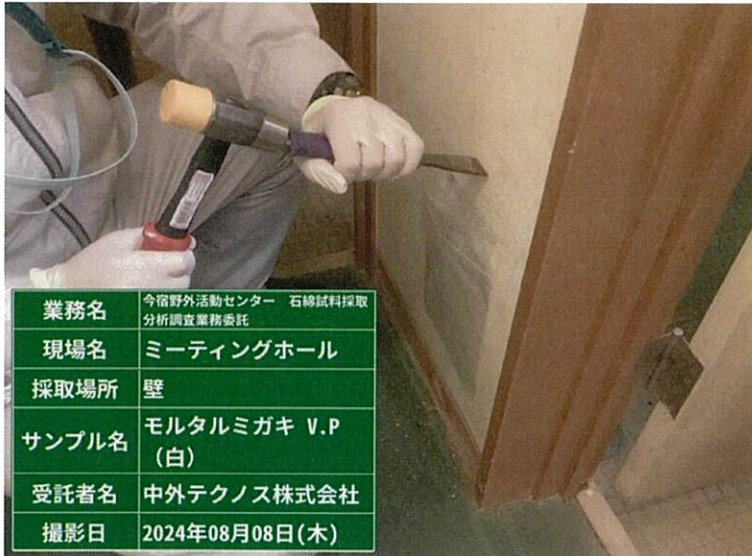

業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	壁
サンプル名	モルタルミガキ V.P (白)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)


福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 壁
モルタルミガキ V.P (白)

採取状況

2024年08月08日

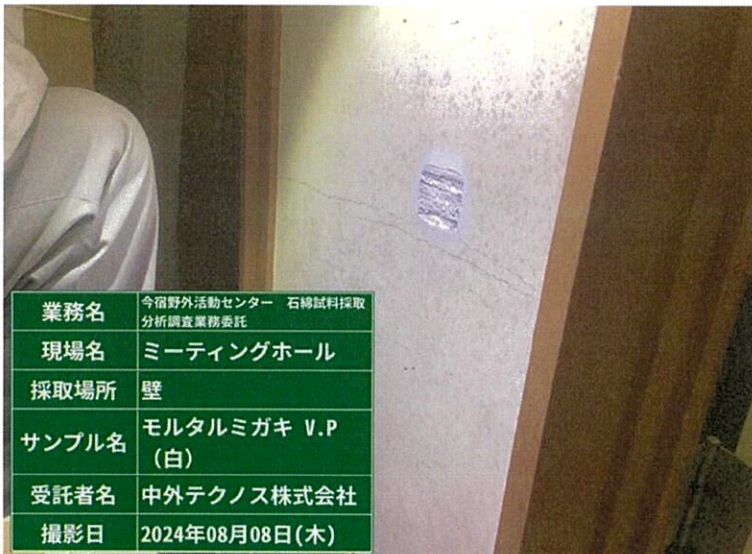

業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	壁
サンプル名	モルタルミガキ V.P (白)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 壁
モルタルミガキ V.P (白)

処理終了後

2024年08月08日



業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	壁
サンプル名	モルタルミガキ V.P (白)
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)


福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 壁
モルタルミガキ V.P (白)

サンプル

2024年08月08日

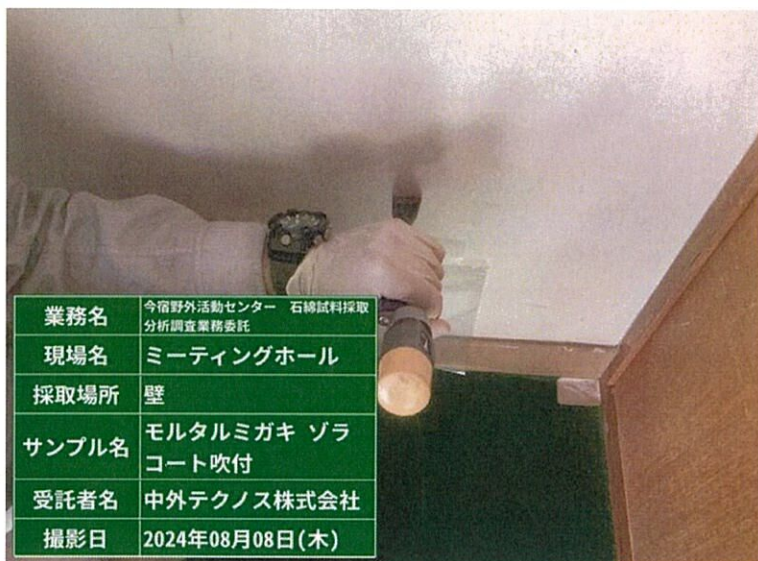

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 壁

モルタルミガキ ソラコート吹付

採取状況

2024年08月08日



福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 壁

モルタルミガキ ソラコート吹付

処理終了後

2024年08月08日



福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 壁

モルタルミガキ ソラコート吹付

サンプル

2024年08月08日



業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	天井
サンプル名	ベニヤ下地 布貼
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中


今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 天井

ベニヤ下地 布貼

採取状況

2024年08月08日

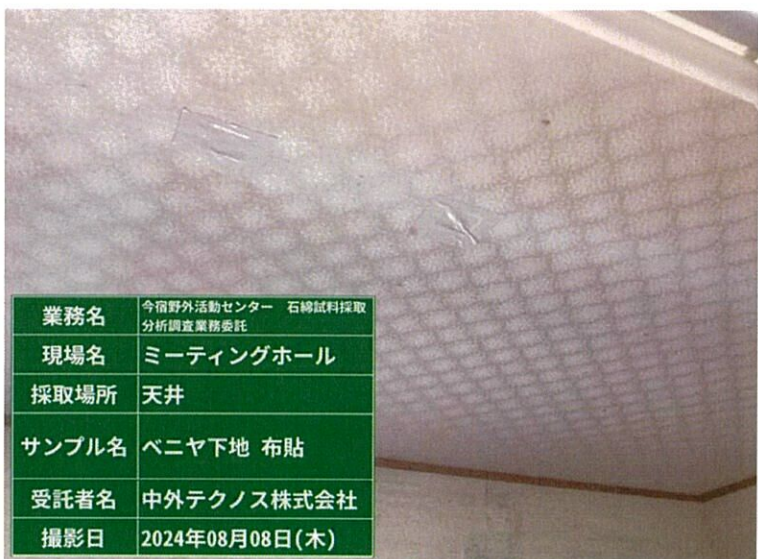

業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	天井
サンプル名	ベニヤ下地 布貼
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 天井

ベニヤ下地 布貼

処理終了後

2024年08月08日



業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	天井
サンプル名	ベニヤ下地 布貼
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中


今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 天井

ベニヤ下地 布貼

サンプル

2024年08月08日

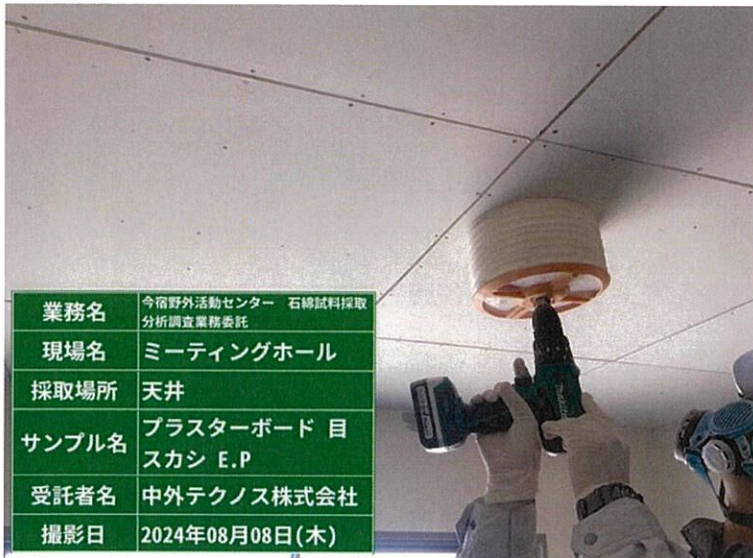

業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	天井
サンプル名	プラスターボード 目 スカシ E.P
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)


福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 天井
プラスターボード 目スカシ E.P

採取状況

2024年08月08日

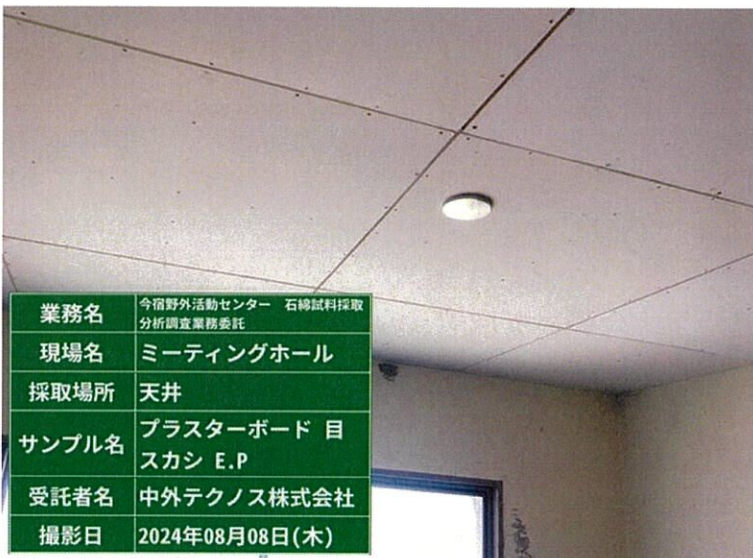

業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	天井
サンプル名	プラスターボード 目 スカシ E.P
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 天井
プラスターボード 目スカシ E.P

処理終了後

2024年08月08日



業務名	今宿野外活動センター 石綿試料採取 分析調査業務委託
現場名	ミーティングホール
採取場所	天井
サンプル名	プラスターボード 目 スカシ E.P
受託者名	中外テクノス株式会社
撮影日	2024年08月08日(木)

福岡市 御中

今宿野外活動センター 石綿試料採取
分析調査業務委託

ミーティングホール 天井
プラスターボード 目スカシ E.P

サンプル

2024年08月08日