


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年8月3日(木曜日) 11時30分			工事関係者区分	
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	吊足場直下の座席、土間の損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	屋根改修工事						
事故概要	仮設業者が足場の材料を移動していた時に吊足場より材料が落下し、座席及び土間が損傷した。 (人的被害なし)						
事故原因	ウインチ取付位置を誤って下り勾配部としたことに起因し、台車が自重で移動する危険性に対する対策が講じられていなかったことにより事故に至ったものと考えられる。						
改善策	1 台車移動時には必ず台車作業員を配置し安全に移動させる。 2 高所での作業であること、床面に勾配がついている場所での作業であることの意識を作業員にもたせる。 3 吊足場の組立解体中は、端部2スパン手前と長手方向1スパン手前に巾木とネットにて落下防止設備を設け、組立したスパン毎に設置する。 4 台車を停止させる時はタイヤストッパーをかけ、さらにスリングで固定する。台車とガイドワイヤー緊結金具を強固なものに交換する。 5 屋根鉄骨トラス梁の勾配頂点部分に目印をつける。ウインチは頂点より手前に設置する。台車に乗せた資材を荷締めする。						

事故状況図

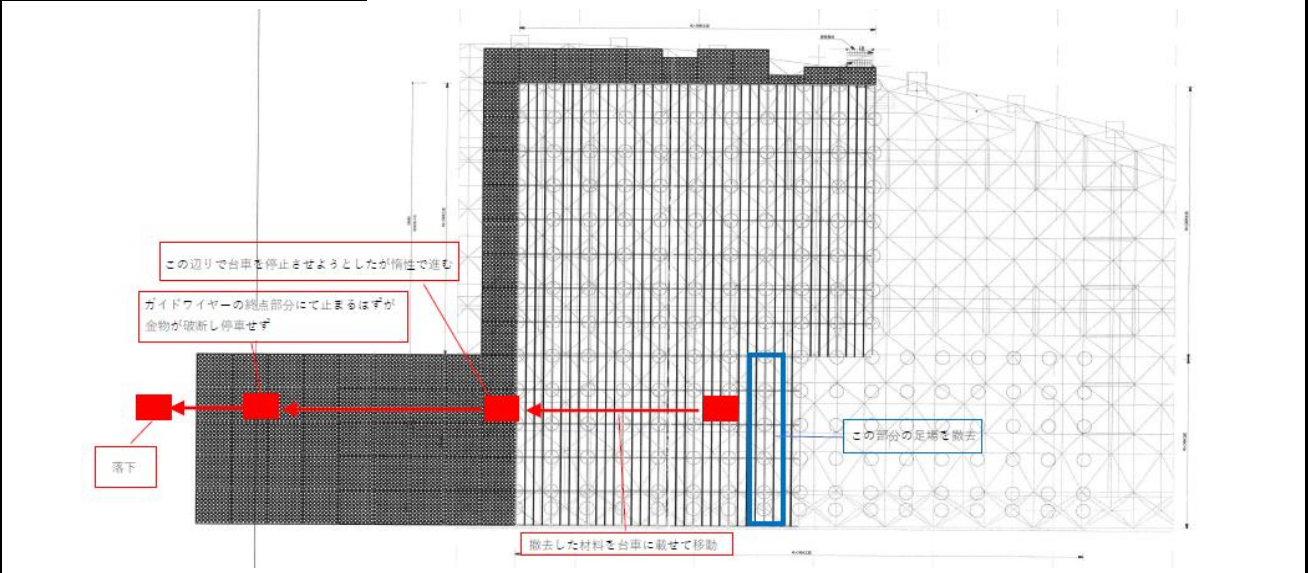

改善状況図

勾配頂点  
部分に目印設置

端部2スパン手前に巾  
木とネットを設置

台車積載時の  
荷締め

長辺方向1スパン手前  
に巾木とネットを設置